

## FICHE D'INTERVENTION N° FI 3624

Client : **FLG02**

Correspondant :

Réf devis EUROTEC Dév. :

Tél. :

Fax :

GSM :

Mail :

### Détail de l'intervention :

Entretien :

Poste de relevage : P1 et P2 : câble gonflé  
Remplacement sonde piézo pris dans le stock  
L'écart de 0,3 m

Tamis rotatif : Remplacement lame racleuse (pièce) pris dans le stock  
Vanne fermée sur rampe de Pavage : chez client  
Nettoyage du Tambour  
Graissage palier

Bassin Tampon : Début usure sur roue Hydroéjecteur : à surveiller  
P1 : plaque entrée pompe fissurée : à remplacer  
P2 : RAS

Physica : Sonde piézo : décalage de 0,2 m (impact) : à surveiller  
Cuve polymère but : Pâillé un event  
Coffret pompe sonde : réparation protection tube sur passage coffret  
Etalonnage sonde PH

Pressurisation : Manomètre HS : remplacement pris en stock

Flottateur : vidange, nettoyage Flottateur. Débouchage purge de fond  
Remplacement 2 Barettes pris dans le stock  
Réglage des Bras de surface

Stockage Boies : RAS

Autocontrôle : Etalonnage sonde PH, test prélèvement (ne fait plus de fait)

Tableau : Megohmmètre : Compresseur 8 MSF - Filtrés à changer

Compresseur : Appoint d'huile à prévoir

#### Nombre d'heures

Aller	6	Hrs	Bureau études	Hrs
Sur site	12	Hrs	Atelier	Hrs
Retour	6	Hrs	Total	Hrs

#### Nombre de km

Compteur départ	kms
Compteur site	kms
Compteur retour	kms
Nb km effectuées	kms

Le technicien : Nom / Visa

Le Conoc

Responsable SAV : Nom / Visa

POURSE D

Date : 26/10/22

Date :

EUROTEC Développement

Pour approbation : Nom / Visa

Date :

Le Client