

FICHE D'INTERVENTION

Fiche N° FI 1560

Cliant : *Cook Imar*

Correspondant :

Bolsinger

Réf devis EUROTEC Dev. :

Tél. :

Fax :

GSM :

Mail :

Détail de l'intervention :

Contrôle Pressurisation = Remplacement Manometre (fourmure client)

*Débouchage Exédent d'air
→ Pression de remplacemnt de la vanne exédent d'air.*

*- Rglage Pressurisation : Pression Pompe 5,9b
: Pression Tabé 4,75b
: Diff d'air 2 LPH*

*- Modification Programme : Temp fin de
pressurisation
bonne de 10min
à 5 min.*

*- Ouverture électrique
nou retour de marche
pompe de pressurisation*

*Contrôle Sonda Ph Autcontrôle : Injection avec sonde manure et
problème persistant. Test avec Coaxial neuf (fonctionne). Remise en fonction-
nement avec raccord coaxial d'origine (fonctionne), le neuf ne passe pas
dans le capot. Etalonnage Sonda Ph.*

Précomisations : Effectuer un nouvel etalonnage dans 24H.

	Nombre d'heures		
	Hrs	Bureau études	Hrs
Aller	<i>3,5</i>		Hrs
Sur site	<i>3,5</i>	Atelier	Hrs
Retour	<i>3,5</i>	Total	Hrs

Nombre de km	
Compteur départ	kms
Compteur site	kms
Compteur retour	kms
Nb km effectuées	kms

Le technicien : Nom / Visa

Responsable SAV : Nom / Visa

Pour approbation : Nom / Visa

Date :

Date : *23/11/2022*

Date :

Le Client

EUROTEC Développement